


注意事项

- 1) 请勿通过电缆拉动或携带传感器；
- 2) 禁止在非接触面加载任何力或安装任何东西；
- 3) 盖板，电缆和连接器的任何篡改或拆卸都将无法保修；
- 4) 在安装过程中始终要有传感器输出监控，以避免过载造成的零点漂移和超载破坏。

安装要求


1

- 1) 保持安装面清洁无杂物；
- 2) 与传感器接触面保持平整，无凹陷、无凸起；
- 3) 安装面需要有 HRC22 以上的硬度。

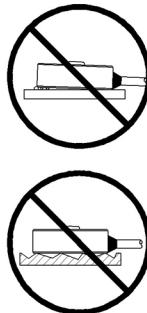


2

- 1) 仅对传感器底部的外环进行支撑，支撑在底部中心的盖片或胶面上会造成传感器损坏。

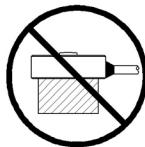


3

- 1) 受力附件不得与非接触面接触；
- 2) 侧向力会损坏传感器；
- 3) 受力平面必须与传感器上表面保持水平。

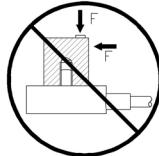

4

- 1) 负载应加载在传感器中心轴线上；
- 2) 负载方向应与安装面垂直。

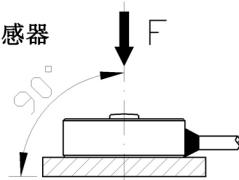


安装建议



可在安装面上铣一个适配的圆槽安装传感器。

在传感器上表面限位。上表面的非接触面大小可参考下表面。

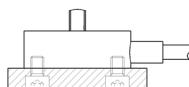

底部带有螺孔的传感器，可直接用螺栓安装。

